

**ОТВЕРТКА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
СО СМЕННЫМИ ЖАЛАМИ**

12938



ВНИМАНИЕ


Прочитайте данное руководство перед эксплуатацией изделия и сохраните его для дальнейшего использования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Характеристика	Значение
Материал жала отвертки	CrV
Твердость рабочей части	50-56 HRC
Материал рукоятки	двухкомпонентная рукоятка (PP+TPR)
Материал бокса	ABS-пластик
Материал вкладыша	PVC
Покрытие рабочих концов отверток	Электрофорез черный
Максимальное напряжение (при относительной влажности окружающей среды)	500 V (50-90%) / 1000 V (10-50%)
Размеры бокса, мм	195×177×44
Масса набора нетто, г	516±10

Типоразмер отвертки	Испытательный крутящий момент для испытания рабочих концов отверток, Нхм, не менее	Крутящий момент для испытания соединения отвертки и рукоятки, Нхм, не менее
SL5	5,5	5,5
SL6	11,5	11,5
Torx 10	3,7	3,7
PH1	2,6	2,6
PH2	11,5	11,5
SP3	2,4	2,4
TW1	2,6	2,6


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

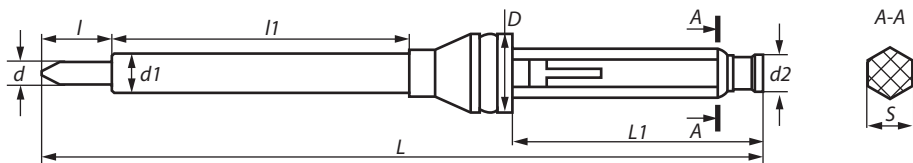

L, мм	L1, мм	l, мм	l1, мм	D, мм	d, мм	d1, мм	d2, мм	S, мм
165±1,2	62±0,8	15±0,5	64±0,8	17,4±0,2	4,8±0,1/ 5,9±0,1 (SL5, PH1, Torx10, TW1, SP3/SL6, PH2)	8,4±0,3	7,0±0,2	9,8±0,3

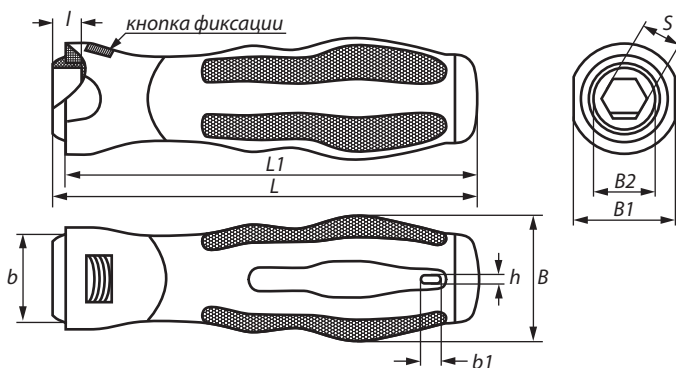

L, мм	L1, мм	B, мм	B1, мм	B2, мм	S, мм	B, мм	b1, мм	l, мм	H, мм
112,5±0,6	108,0±0,6	34,2±0,5	29,0±0,3	17,9±0,2	10,6±0,3	25,5±0,3	8,2±0,3	7,0±0,3	6,0±0,3

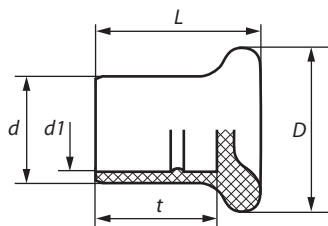

L, мм	D, мм	d, мм	d1, мм	D, мм
18,1±0,3	17,9±0,3	12,0±0,3	7,9±0,2	14,0±0,3

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Отвертка диэлектрическая предназначена для работы под напряжением до 1000 В при относительной влажности (10-50%) и до 500 В при относительной влажности (50-90%). Используется для монтажа и демонтажа винтов в элементах электропроводки и электроустановках с наличием напряжения переменного тока частотой 50-60 Гц.

Каждая отвертка прошла индивидуальное тестирование напряжением 10 кВ согласно DIN EN 60900.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Профиль отвертки должен совпадать с типом крепежного элемента. Перед работой осмотрите инструмент на предмет повреждений. Изолирующие рукоятки не должны иметь раковин, трещин, сколов и других дефектов.

Содержите рабочее место в чистоте, не допускайте загромождения посторонними предметами. Позаботьтесь о хорошем освещении рабочего места. При работе под напряжением необходимо сохранять удобную рабочую позу, не допуская потери равновесия и срыва руки. Держите отвертку так, чтобы исключить выпадение отвертки из рук и замыкания электрических контактов.

Рекомендуется использование диэлектрических перчаток и очков для дополнительной защиты во время работы.

Неправильный захват рукоятки может привести к травме.



ВНИМАНИЕ!

Невыполнение правил техники безопасности электромонтажных работ может стать причиной поражения электрическим током и летального исхода.

Перед проведением ремонтно-монтажных работ отключайте электрические линии и оборудование, если это возможно. Проведение работ на линиях под напряжением допускается только в исключительных случаях.

Для работы под напряжением используйте специальный изолированный инструмент, предназначенный для работы в электроустановках, имеющих маркировку 1000 В. Обычные рукоятки, выполненные из полимерно-резиновых композитов, не являются гарантией защиты от поражения электрическим током. Перед каждым применением проводите осмотр инструмента. Работайте только исправной отверткой.



ВНИМАНИЕ!

Работать отверткой с поврежденной изоляцией категорически запрещается!

УХОД ЗА ИНСТРУМЕНТОМ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

После работы регулярно очищайте стержень и рукоятку отвертки. Влага и грязь создают проводящие пленки на поверхности инструмента. Всегда содержите изолированный инструмент в сухости и чистоте. Храните инструмент в предназначенном для этого месте, которое обеспечит целостность изделия.

Отвертка предназначена для эксплуатации и хранения при температуре окружающей среды от -20 до +70° С и при относительной влажности воздуха до 80 %.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Оберегайте изолированный инструмент от падений и ударов. При хранении и транспортировке инструмент должен быть предохранен от механических воздействий, увлажнения и загрязнения. Изделие может транспортироваться всеми видами закрытого транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими для каждого вида транспорта. Размещение и крепление транспортировочной тары с упакованным изделием в транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение и отсутствие возможности перемещения при перевозке.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На изделие распространяется гарантия производителя. Гарантия распространяется только на изделия, реализованные через розничную сеть и при условии правильного использования. Обмен и возврат некачественной продукции осуществляется в местах продаж на основании закона РФ «О защите прав потребителя» Статья 18. В случае обнаружения брака товар подлежит передаче его уполномоченной организации-импортеру для выявления причины выхода устройства из строя. В случае обнаружения заводского брака товар подлежит замене. В случаях выхода изделия из строя по вине потребителя товар замене не подлежит.

Гарантийный срок 12 месяцев со дня покупки при условии соблюдения правил эксплуатации.

СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы изделия при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации составляет 5 лет.

РЕАЛИЗАЦИЯ И УТИЛИЗАЦИЯ

Реализация оборудования осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ. Утилизация оборудования осуществляется в соответствии с требованиями и нормами России и стран – участников Таможенного союза.

Продукция соответствует требованиям ТР ТС 010/2011

Адрес и контактный телефон уполномоченной организации-импортера: ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА», 117588, г. Москва, а/я 70, тел.: +7 (495) 234-41-30



Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, не влияющие на основные эксплуатационные свойства, комплектацию и его внешний вид, без предварительного уведомления.